

Решение проблемы заправки стартовых картриджей Brother TN-2075 из комплекта поставки принтера HL-2030.

В комплект поставки лазерного принтера Brother HL-2030 входит стартовый картридж TN-2075 (ёмкостью 1500 копий) без возможности вторичного использования. После перезаправки картриджа и установки в принтер, принтер всё равно продолжает выдавать сообщение “Картридж пустой”, что объясняется отсутствием у этого картриджа “флажка” обнуления.

Для решения этой проблемы - обнуления счетчика тонер картриджа (только для стартового картриджа входящего в комплект поставки принтера HL-2030) требуется выполнить следующие действия: (аппарат включен в сеть, тумблер питания в положении ON)

- 1 - открыть крышку принтера
- 2- как это показано на рис 2. осторожно нажать отверткой датчик нового тонера.
- 3 - одновременно с этим нажать датчик открытия/закрытия крышки (показан на рис.1).
- 4 - как только начнется вращение основного мотора принтера (характерный звук, вращение выходных валов и т.п.) отпустить нажатый ранее в п.2 датчик нового тонера. (при этом датчик открытия/закрытия крышки д.б. нажат).
- 5 - Дождаться пока индикатор готовности принтера (лампочка Ready) будет равномерно гореть не мигая.(10-20 сек.)
- 6- Отпустить датчик открытия/закрытия крышки и закрыть переднюю крышку принтера.
- 7- убедиться что Ваши действия привели к нужному результату. (распечатать тест тройным нажатием на клавишу "GO") В случае если все сделано правильно счетчик замены тонера должен увеличиться на 1. (на полученной тестовой странице в секции <Replace Count> значение "toner".

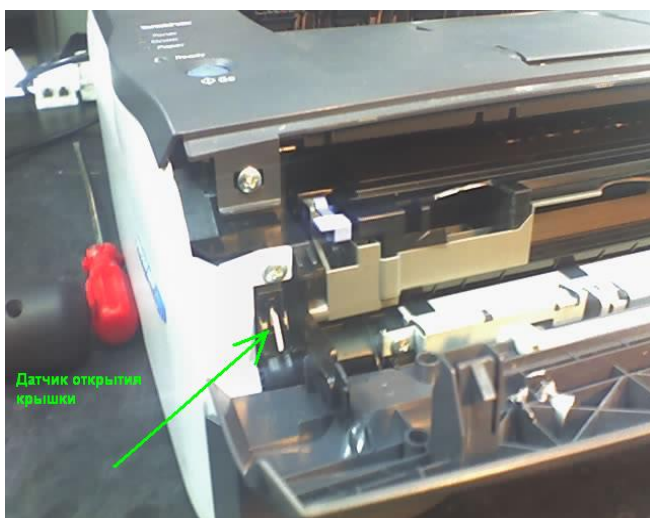


Рис.1

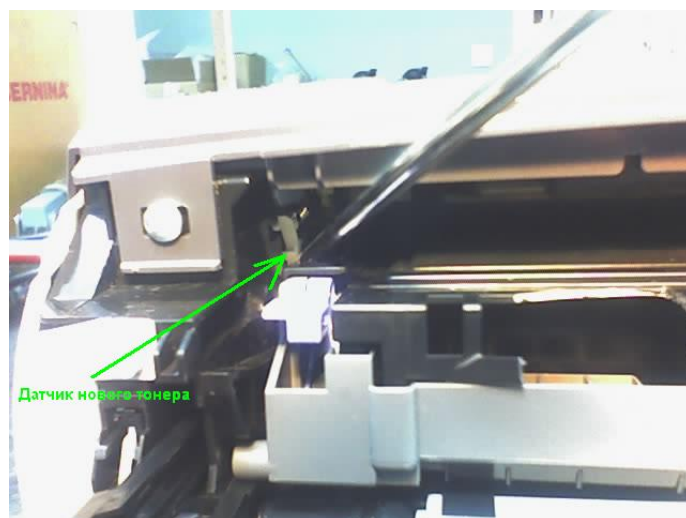


Рис.2

Неудобство заключается в том, что приходится приносить в сервис принтер целиком. К сожалению, с этим “стартовым” картриджем, нет другого решения проблемы или покупать новый картридж TN-2075, который имеет флаг “сброса” счётчика. **Помните, что после заправки стандартного картриджа TN-2075, необходимо поставить флаг обнуления (белая пластмассовая пластинка, находящаяся в полукруглом окне, находящемся с боку картриджа в нижнем положении/ у нового картриджа в верхнем) в верхнее положение с помощью поворота вала девелопера картриджа и отвёртки (это правило для всех картриджей TN-2075, используемых в любых принтерах/MFC Brother).**

При заправке отдельных картриджей TN-2075 используемых с принтером HL-2030, может возникать эффект “двоения” изображения на отпечатанной копии. Для решения этой проблемы, достаточно войти в свойства драйвера принтера Brother HL-2030 и включить режим экономии тонера.